


Mesures et incertitudes

I Définitions

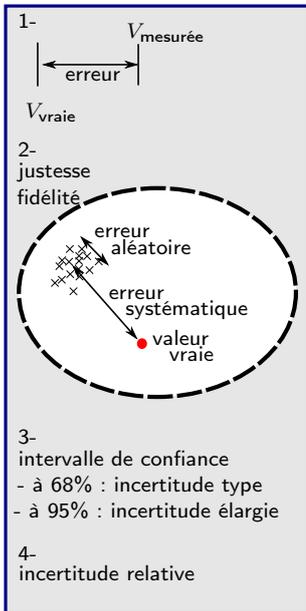

II Comment évaluer les incertitudes ?

II.1 On dispose d'une série de mesures

type A

$(x \pm \Delta x)$ unité
avec Δx incertitude élargie :

- on prend la valeur moyenne des x_i pour x
- formule avec l'écart-type pour l'incertitude

II.2 On ne fait qu'une seule mesure

type B

$(x \pm \Delta x)$ unité
avec Δx incertitude élargie :

- ▶ $\Delta x = \text{graduation}$
- ▶ $\Delta x = \text{notice appareil}$
- ▶ $\Delta x = \text{dernier chiffre significatif}$
- ▶ $\Delta x = \text{estimé avec bon sens}$
- ▶ etc...

IV Répercussion des incertitudes dans un calcul

Formules de propagation des erreurs

ex. : $c = \frac{d}{t}$, Δd et Δt connus, \rightarrow que vaut Δc ?

III Écrire correctement le résultat final

$(x \pm \Delta x)$ unité ex. : $c = (342.1 \pm 0.4) \text{ m/s}$

- pour Δx un seul chiffre significatif
- pour x on enlève les chiffres qui sont noyés dans l'erreur
- penser à garder une valeur complète de x pour les calculs

V Comparaison entre expérience et théorie

- Côté expérience : $a_{\text{exp}} \pm \Delta a_{\text{exp}}$
- Côté théorie : $a_{\text{théo}} \pm \Delta a_{\text{théo}}$

\Rightarrow ces deux intervalles doivent avoir des valeurs en commun

Ce qu'il faut connaître

- ▶₁ Maîtriser le vocabulaire qui apparaît en gras dans la partie I - Définitions : mesurage, mesurande, valeur vraie, grandeur d'influence, erreur aléatoire et systématique, fidélité, justesse, incertitude relative.
- ▶₂ Savoir expliquer les notions : intervalle de confiance, incertitude type (à 68%) et élargie (à 95%),

Ce qu'il faut savoir faire

- ▶₃ Si rien n'est précisé sur les incertitudes, écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs (voir la fiche sur les chiffres significatifs).
- ▶₄ Étant donnée une série de mesures, savoir calculer la valeur moyenne et l'incertitude de type A (la formule sera donnée, voir partie II.1).
 - **Exemple** : On mesure plusieurs fois la vitesse d'un train à l'aide d'un radar. On obtient les valeurs suivantes en km/h : 302, 301, 307, 310, 320, 295, 314. Exploiter cette série de mesures pour donner la vitesse du train sous la forme $v \pm \Delta v$, Δv étant l'incertitude élargie.¹

1. Pour v faire la moyenne des mesures. Pour Δv utiliser la formule 3.

- ▶₅ Étant donnée une unique mesure, évaluer son incertitude (de type B, voir partie II.2).
 - **Exemple** : On mesure la vitesse d'un train à l'aide d'un radar : $v = 307 \text{ km/h}$. Le fabricant du radar indique que son appareil est précis à 4%. Donner la vitesse du train sous la forme $v \pm \Delta v$, Δv étant l'incertitude élargie.²
- ▶₆ Lors d'un calcul où les données possèdent des incertitudes, calculer l'incertitude sur le résultat (les formules seront données, voir partie IV).
 - **Exemple** : On a mesuré la vitesse d'un train : $v = (307 \pm 6) \text{ km/h}$. Ce train doit parcourir une distance de $220 \pm 1 \text{ km}$. Indiquer la durée du trajet, accompagnée de l'incertitude sur cette durée.³
- ▶₇ Écrire correctement le résultat d'une mesure (valeur et incertitude avec le bon nombre de chiffres significatifs, voir partie III).
 - **Exemple** : Mettre sous une écriture correcte les résultats suivants : $v = (415.32 \pm 1.7) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $d = (110.12 \pm 27) \text{ m}$, etc.⁴

Introduction : Pourquoi des incertitudes ? _____

L'essentiel

Mesurer une grandeur n'est pas simplement rechercher la valeur de cette grandeur, mais aussi lui associer une incertitude afin de pouvoir qualifier la *qualité* de la mesure.

Exemples :

- ▶ Vérification d'une loi : il faut comparer les mesures aux prédictions théoriques.
Cette comparaison se fait à l'aide des incertitudes sur les valeurs expérimentales.
- ▶ Fiabilité : la valeur donnée par un capteur de pression dans une tuyère n'a pas beaucoup d'intérêt si l'on n'a pas une idée de l'incertitude associée. Idem d'autres domaines : pesage dans les commerces, détermination d'une concentration lors d'une analyse biologique, mesure de vitesse par radar, etc.

I Définitions _____

I.1 Vocabulaire de la mesure

La métrologie est la science de la mesure. Elle utilise un certain vocabulaire, dont les termes suivants :

- ▶ La **valeur vraie** M_{vrai} est la valeur que l'on obtiendrait si le mesurage était parfait.
Un mesurage n'étant jamais parfait, cette valeur vraie est en pratique toujours inconnue.
- ▶ Une **grandeur d'influence** est une grandeur qui n'est pas celle mesurée, mais qui a une influence sur elle.
Exemple : la température peut avoir une influence sur la longueur d'une tige de métal (dilatation du matériau), et on dit alors que la température est une grandeur d'influence.
- ▶ **L'erreur de mesure** est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie.
Comme la valeur vraie est inconnue, on ne connaît pas non plus exactement l'erreur. On peut l'estimer.

I.2 Erreur de mesure systématique et aléatoire

2. On a $v = 307 \text{ km/h}$, et $\Delta v = 0.04 \times 307 = 12.28 \text{ km/h}$. On garde un chiffre significatif sur l'incertitude en arrondissant au supérieur, donc $\Delta v = 2 \times 10^1 \text{ km/h} = 0.2 \times 10^2 \text{ km/h}$. Et finalement on écrit le résultat sous la forme $(3.1 \pm 0.2) \times 10^2 \text{ km/h}$.


3. La formule est $t = d/v = 220/307 = 0.7166 \text{ h}$. On calcule l'incertitude à l'aide de la formule 6 page 9. On trouve $\Delta t = 0.014 = 0.02 \text{ h}$ (on garde un chiffre significatif et on arrondit au supérieur). Donc on écrit $t = 0.72 \pm 0.02 \text{ h}$.

4. $v = (415 \pm 2) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $d = (1.1 \pm 0.3) \times 10^2 \text{ m}$

Exemple : On souhaite mesurer la température de l'eau du robinet. Le protocole est le suivant :

- Remplir un b cher d'eau du robinet.
- Placer le thermom tre dans l'eau et attendre que la mesure se stabilise avant de noter la temp rature.

Supposons que l'on r p te cinq fois ce protocole pour obtenir plusieurs valeurs T_1, \dots, T_5 . Supposons  galement que l'on conna t la valeur vraie de la temp rature de l'eau du robinet. On place tout ceci sur un axe, comme ci-contre.

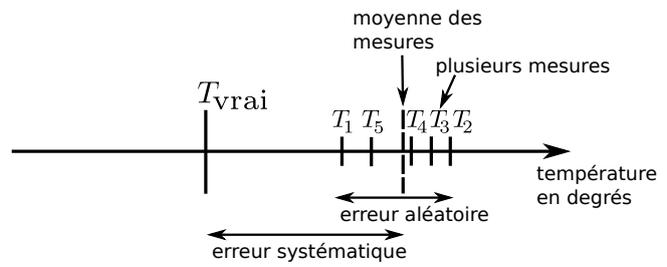

Conclusion : Que peut-t-on dire, sur cet exemple, du type d'erreur commise ?

- Il y a une erreur syst matique, car en moyenne le thermom tre ne donne pas la bonne temp rature (Il se peut par exemple que les graduations du thermom tres soient d cal es.)
- Il y a une erreur al atoire, car les valeurs ont une certaine dispersion. (L'origine de cette erreur al atoire peut  tre diverse : temp rature non homog ne dans le b cher, difficult  de lecture des graduations, etc.)

Bilan : une erreur poss de g n ralement deux composantes.


► **L'erreur al atoire :** elle varie pour chaque mesure.

Elle est mise en  vidence en r p tant les mesures avec le m me protocole. Elle est li e   la non reproductibilit  parfaite de l'exp rience (  cause de l'op rateur qui n'est pas parfait, ou   cause de variation des grandeurs).

► **L'erreur syst matique :** elle est identique pour toutes les mesures.

Elle peut provenir d'un appareil mal  talonn , mal utilis  ou d fectueux, ou d'une faille dans le protocole de mesure (p. ex. oubli de prendre en compte la r sistance interne du voltm tre si n cessaire, oubli de prendre en compte la dilatation du pied   coulisse s'il est utilis  en dehors de sa gamme de temp rature, etc.).

→ Sur chacun des protocoles ci-dessous, Noter l' tendue de l'erreur al atoire et de l'erreur syst matique (si elle existe). Les croix repr sentent les valeurs mesur es, et le rond central la valeur vraie.

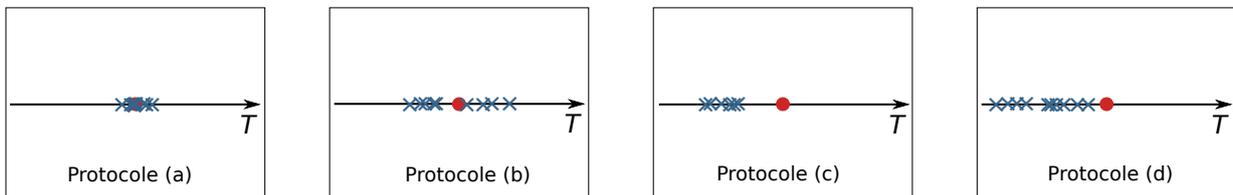


1.3 Intervalle de confiance

L'incertitude de mesure permet de d finir un intervalle dans lequel la valeur vraie a *un certain pourcentage de chances* de se trouver.

Cet intervalle est appel  **l'intervalle de confiance**.

Exemple : On mesure la tension aux bornes d'une r sistance   l'aide d'un voltm tre. L'appareil indique $U_r = 2,05 \text{ V}$. La notice permet de dire que l'incertitude  largie est de $0,02 \text{ V}$. On  crira alors $U_r = 2,05 \pm 0,02 \text{ V}$ en pr cisant "incertitude  largie" ou de fa on synonyme "intervalle de confiance   95%".

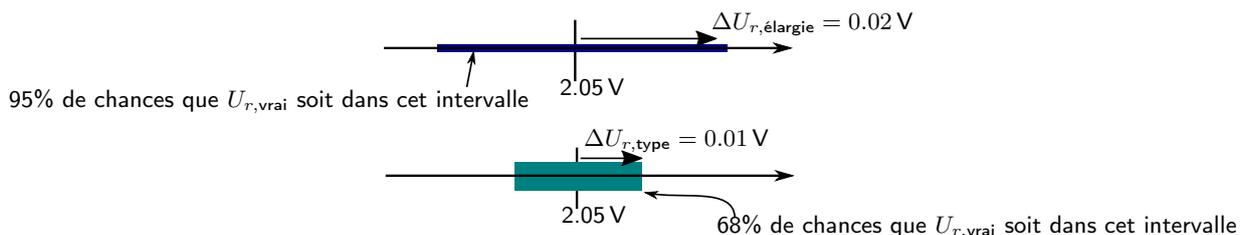

On donnera donc le r sultat d'une mesure sous la forme $x \pm \Delta x$ accompagn e du pourcentage de confiance.

 videmment, plus Δx est petit, plus la probabilit  que la valeur vraie soit dans l'intervalle $x \pm \Delta x$ est faible.

Définitions à retenir

En pratique, on considère deux pourcentages, auxquels on donne deux noms et qu'il faut connaître :

- ▶ L'intervalle de confiance à 68% : si on dit que la valeur vraie a **68%** de chance d'être dans l'intervalle $x \pm \Delta x_{\text{type}}$, alors on dit que Δx est **l'incertitude type**.
- ▶ L'intervalle de confiance à 95% : si on dit que la valeur vraie a **95%** de chance d'être dans l'intervalle $x \pm \Delta x_{\text{élargie}}$, alors on dit que Δx est **l'incertitude élargie**.

On a en général $\Delta x_{\text{élargie}} \simeq 2 \Delta x_{\text{type}}$.

On utilisera l'incertitude élargie pour donner un résultat.

I.4 Incertitude relative

Reprenons le résultat de la mesure de la longueur d'une pièce : $l = 2,52 \pm 0,04$ m.

L'**incertitude relative** est définie comme $\frac{\Delta l}{l} = \frac{0,04}{2,52} = 0,016$. On l'exprime souvent en pourcentage, soit ici

$$\frac{\Delta l}{l} = 1,6\%.$$

→ Ceci signifie que l'on connaît l à 1,6% près.

De manière générale, l'incertitude relative est $\frac{\Delta x}{x}$. Elle n'a pas d'unité.

↪₂ Une mesure de pression dans une conduite au manomètre différentiel indique une pression $p = 10,5$ bar. Le fabricant indique que son appareil est précis à 5% (incertitude élargie).

Quelle est l'incertitude élargie sur la mesure de pression ? Quel est par définition le niveau de confiance associé ?

II Comment Évaluer les incertitudes ?

Cette partie explique comment estimer l'incertitude Δx (type ou élargie).

II.1 Cas d'une série de mesures : incertitude de type A

Lorsqu'il est possible de répéter plusieurs fois la mesure, on utilise des outils statistiques.

On fait une série de mesures x_1, x_2, \dots, x_N d'un même mesurande. Par exemple, on mesure plusieurs fois le temps de chute d'un objet depuis une hauteur de 1 m. Alors :

- ▶ La meilleure estimation de la valeur vraie X_{vraie} est la moyenne des mesures :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (1)$$

- ▶ La meilleure estimation de l'incertitude type Δx_{type} (donc qui donne l'intervalle de confiance à 68%), est l'écart-type σ de la série de donnée, divisé par \sqrt{N} :

$$\Delta x_{\text{type}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \quad (2)$$

où l'écart-type $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$ d'une série de données donne une idée de la dispersion ou de l'étalement des données.

Le facteur supplémentaire $1/\sqrt{N}$ montre que *plus on fait de mesures*, plus l'incertitude sera faible et donc *plus le résultat sera précis*.

- ▶ On a donc l'incertitude élargie, qui donne l'intervalle de confiance à 95% :

$$\Delta x_{\text{élargie}} = 2 \Delta x_{\text{type}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{N}}. \quad (3)$$

Par défaut, on donnera le résultat avec l'incertitude élargie : on a 95% de chances que la valeur vraie soit dans l'intervalle $\bar{x} \pm \frac{2\sigma}{\sqrt{N}}$.

→₃ **Exemple** : Nous allons maintenant appliquer cette méthode pour mesurer la température de l'eau du robinet dans la salle de TP, en évaluant aussi l'incertitude associée. Suivre le protocole de la page 3 et noter votre mesure.

Recopier les mesures de l'ensemble de la classe. Puis calculer la moyenne et l'écart-type de cette série. En déduire enfin la valeur et l'incertitude associée.

Autre exemple (à étudier à la maison) : On mesure la concentration massique d'un sérum physiologique à l'aide d'un titrage conductimétrique. Chaque groupe de la classe réalise le protocole et la mesure. Les résultats de chaque groupe sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Groupe	1	2	3	4	5	6
Concentration massique trouvée (g/L)	9.12	9.18	8.80	9.52	8.71	8.44

On calcule la moyenne des concentrations : on trouve $\bar{c} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 c_i = 8.96 \text{ g/L}$.

On calcule l'écart-type : $\sigma = \sqrt{\frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (c_i - \bar{c})^2} = 0.39 \text{ g/L}$.

On peut alors obtenir l'incertitude élargie $\Delta x = \frac{2\sigma}{\sqrt{6}} = 0.31 \text{ g/L}$.

En conclusion, cette série d'expériences permet d'affirmer que la concentration du sérum est $c = 8.96 \pm 0.31 \text{ g/L}$ avec un intervalle de confiance de 95% (la concentration vraie a 95% de chance de se trouver dans cet intervalle). (On verra dans la partie III que les règles d'écriture du résultat imposent plutôt d'écrire $c = 9.0 \pm 0.3 \text{ g/L}$, mais ce n'est pas important pour l'instant.)

Remarquons enfin que pour traiter un mesurage avec cette méthode, il faut que la répétition des mesures permette d'obtenir une variabilité dans les résultats. Par exemple on ne va pas répéter plusieurs fois la mesure d'une distance à la règle graduée : on trouvera toujours pareil et ceci n'augmentera pas la précision ! Dans les cas limites où la variabilité est faible, il faut aussi considérer l'incertitude de type B et prendre finalement $\Delta x = \sqrt{\Delta x_A^2 + \Delta x_B^2}$. Mais ceci n'arrivera pas cette année.

II.2 Cas d'une seule mesure : incertitude de type B

Lorsque la mesure ne peut être effectuée qu'une seule fois (pour des raisons pratiques, ou de temps, ou parce que répéter la mesure n'a aucun sens), alors il faut évaluer l'incertitude autrement.


Ceci dépend du type d'appareil utilisé. On liste ci-dessous plusieurs cas de figure, et on se reportera à cette liste en TP tout au long de l'année.

- **Mesure de longueur ou d'angle avec un instrument gradué (une règle, la règle d'un banc optique, le vernier d'un goniomètre)** : l'incertitude élargie peut être choisie comme une graduation. (On peut aussi choisir une demi-graduation si on est plus optimiste.)

Exemple : On mesure 3,4 cm avec une règle graduée au mm (donc graduée tous les 0,1 cm), on écrira $l = (3,4 \pm 0,1) \text{ cm}$ (intervalle de confiance à 95%).

Exemple en optique : On souhaite mesurer la distance OA' entre lentille et écran lorsque l'image de l'objet sur l'écran est nette. L'axe du banc optique est gradué au mm, et on pourrait donc prendre $\Delta OA' = 1 \text{ mm}$ pour l'incertitude élargie.

Attention cependant, il se peut qu'il soit difficile d'apprécier, à l'œil, la position de l'écran pour laquelle l'image est parfaitement nette. C'est alors ceci qui domine l'incertitude. Supposons par exemple que l'on observe un image nette pour une position de l'écran comprise en $OA' = 3.2 \text{ cm}$ et $OA' = 3.6 \text{ cm}$. On prendra alors $OA' = 3.4 \pm 0.2 \text{ cm}$.

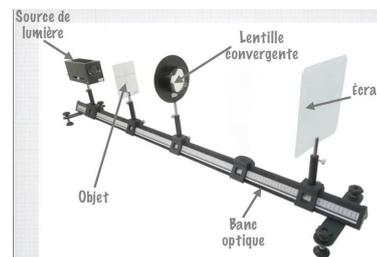

- **Mesure d'un volume avec une verrerie graduée (burette, pipette graduée, éprouvette graduée) :** l'incertitude élargie peut être choisie comme une graduation.

Remarque : Il y a souvent une incertitude indiquée sur la verrerie. Elle est souvent égale à une demi-graduation, et si on est optimiste (donc si on manipule correctement : volume lu exactement en bas du ménisque), alors on peut retenir ceci pour l'incertitude élargie.

Exemple : Une burette graduée de 40 mL indique une incertitude de ± 0.05 mL. Elle est graduée tous les 0.1 mL.

On lit un volume de 30 mL.

On retiendra une graduation pour $\Delta x_{\text{élargie}}$, et donc le volume contenu est $V = (30.0 \pm 0.1)$ mL.



- **Mesure d'un volume avec une verrerie jaugée (pipette jaugée, fiole jaugée) :** l'incertitude (élargie) est indiquée sur la verrerie. Bien sûr, c'est le cas si on a manipulé parfaitement (ménisque au niveau du trait de jauge par ex.).

Exemple : une pipette jaugée de 25 mL indique une incertitude de ± 0.03 mL. Le volume que l'on prélève en manipulant parfaitement est donc $V = (25.00 \pm 0.03)$ mL.



- **Mesure à l'aide d'un instrument de mesure numérique (voltmètre, ampèremètre, pH-mètre, conductimètre) :** Soit on dispose de la notice, et on suit alors ce qui est indiqué car le constructeur donne souvent l'incertitude élargie (95%).

Soit on ne dispose pas de la notice, et on peut alors considérer que l'incertitude élargie est donnée par \pm le dernier chiffre affiché. (Notons que l'incertitude que donnerait la notice est en général plus grande.)

Exemple : Un conductimètre plongé dans une solution indique une conductivité $\sigma = 12.22$ mS/cm. Le calibre utilisé est 19.99 mS/cm (c-à-d qu'au delà de cette valeur l'appareil sature).

La notice ci-contre indique que l'exactitude est de $\pm 1\%$ de la pleine échelle, donc il faut comprendre que l'incertitude élargie est $\Delta\sigma = \frac{1}{100} \times 19.99$ mS/cm = 0.2 mS/cm.

On écrira donc pour cette mesure $\sigma = 12.2 \pm 0.2$ mS/cm.

Remarque : La résolution du conductimètre, sur ce calibre, est de 0.01 mS/cm (c'est le dernier chiffre affiché sur le cadran). On remarque donc que l'incertitude, qui est de 0.2 mS/cm, est supérieur à la variation de ce dernier chiffre.

Gamme	0.0 à 199.9 μ S/cm / 0 à 1999 μ S/cm 0.00 à 19.99 mS/cm / 0.0 à 199.9 mS/cm
Résolution	0.1 μ S/cm / 1 μ S/cm 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm
Exactitude	$\pm 1\%$ pleine échelle (sauf erreur de la sonde) (@20°C)
Etalonnage	Manuel en un point à l'aide d'un potentiomètre
Température Compensation	Manuelle de 0 à 50°C avec $\beta = 2\%/^{\circ}\text{C}$
Sonde (inclusive)	HI 76300, capteur platine avec 1 m de câble
Alimentation	12 Vdc (adaptateur inclus)
Conditions d'utilisation	0 à 50°C HR max 95% sans condensation
Dimensions	235 x 222 x 109 mm
Poids	1.3 Kg

Exemple : Un voltmètre indique une tension $V_0 = -8.45 \text{ mV}$. Le calibre utilisé est de 200 mV .

La notice indique que la précision, pour ce calibre, est de $\pm 0.5\% + 10\text{d}$.

Il y a donc deux contributions à l'incertitude élargie ΔV_0 :

– $0.5\% \times V_0 = 0.042 \text{ mV}$.


– Le “d” signifie dernier digit affiché, c-à-d de la plus petite variation perceptible à l’affichage : ici cette plus petite variation est de 0.01 mV . On remarque qu’elle dépend du calibre utilisé.

Ainsi, $10\text{d} = 10 \times 0.01 = 0.1 \text{ mV}$.

On a donc $\Delta V_0 = 0.042 + 0.1 = 0.142 \approx 0.2 \text{ mV}$ (on garde un chiffre significatif et on arrondit au supérieur).

Finalement on écrira $V_0 = -8.45 \pm 0.2 \text{ mV}$, soit en tenant compte des règles d’écriture : $V_0 = -8.5 \pm 0.2 \text{ mV}$.

Remarque : Ici aussi l’incertitude est plus grande que la variation du dernier chiffre affiché sur l’appareil.

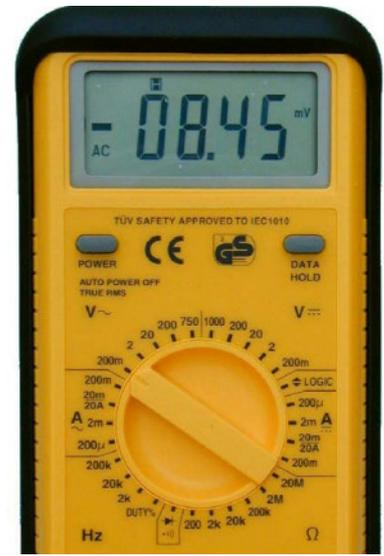

TENSION AC	200 mV, 2, 20, 200 V	$\pm 0.5\% + 10\text{d}$	10-100 μV -1-10 mV
	750 V (< 1KHz)	$\pm 0.7\% + 10\text{d}$	100 mV
	750 V (> 1KHz < 5KHz)	$\pm 2.0\% + 10\text{d}$	100 mV
	Protection: 500 V AC rms sur calibres 200 mV - 200 V		
	750 V AC rms sur calibre 750 V		
	Impédance d'entrée: 10 M Ω , moins de 50 pF		
	Type de conversion: TRMS		

► **Mesure avec un oscilloscope :** La précision d’un oscilloscope dépend du nombre de bit sur lequel est encodée chaque valeur du signal (8 bits, soit 256 valeurs pour nos oscilloscopes qui servent à encoder entre $+V_{\text{max}}$ et $-V_{\text{max}}$), du nombre d’échantillons maximal pris par seconde, du nombre de points sur lequel est numérisé le signal (2500 points pour les nôtres), et de tout le processus de conversion analogique vers numérique.

Il faut donc consulter la notice. Pour les oscilloscopes utilisés en TP, la précision est de l’ordre de :

- $\pm 4\%$ en vertical (donc V_0 pour la tension),
- $\pm 0.5\%$ en horizontal (donc en temps).

Si le signal est bruité et donc qu’il n’est pas évident de placer les curseurs, ou si les mesures automatiques fluctuent, et que ceci amène à dépasser les incertitudes annoncées ci-dessus, alors l’incertitude doit être donnée par la marge d’erreur de placement des curseurs ou par l’étendue des fluctuations.

Remarque : Un voltmètre est en général plus précis qu’un oscilloscope pour réaliser une mesure de tension.

Remarque : Lorsque l’on utilise les curseurs, on pourrait estimer l’incertitude comme étant un ou deux crans de variation des curseurs. Également, lorsque l’on utilise le mode **mesure** on pourrait prendre pour incertitude le dernier chiffre affiché. Dans les deux cas, on sous estime l’incertitude réelle, parfois de beaucoup.

Remarque : Ci-contre un extrait de la notice de l’oscilloscope utilisé en TP :

Précision de mesure CC, mode d’acquisition par Moyennage	Type de mesure	Précision
	Moyenne de ≥ 16 signaux, la position verticale étant définie sur zéro	$\pm(3\% \times \text{lecture} + 0,1 \text{ div} + 1 \text{ mV})$ lorsque la valeur 10 mV/div ou supérieure est sélectionnée.
Précision de la mesure de temps Delta (Totalité de la bande passante)	Conditions	Précision
	Monocoup, mode Echantillon	$\pm(1 \text{ intervalle d’échantillonnage} + 100 \text{ ppm} \times \text{lecture} + 0,6 \text{ ns})$

► **Valeur indiquée sur des composants :** Lorsque l’on utilise des résistances ou des condensateur, ou bien des lentilles en optique, on fait confiance à la valeur indiquée par le constructeur. Pour connaître l’incertitude sur ces valeurs (qui va dépendre de la qualité et donc du prix des composants), on consulte la notice ou on regarde sur le composant lui-même s’il n’y a pas d’indication.

On peut aussi choisir de mesurer nous-même la valeur en question, avec un ohmmètre par exemple.

Enfin, par défaut et en l’absence d’indications, on prendra l’incertitude comme portant sur le dernier chiffre indiqué.

Exemple : La tolérance des résistances électriques est indiquée par la couleur du dernier anneau (ou avant dernier) : $\pm 10\%$ si argent, $\pm 5\%$ si or (typiquement celles utilisées en TP), etc. On considère que ceci donne l'incertitude élargie.

Une résistance de $1\text{ k}\Omega$ avec un anneau or est donc en fait connue à $\pm \frac{5}{100} \times 1000\ \Omega = \pm 50\ \Omega$, et donc on écrira $R = (1.00 \pm 0.05) \times 10^3\ \Omega$.

Remarque : En l'absence de plus d'indication, on prendra $\pm 5\%$ pour les capacités, bobines et condensateurs utilisés en TP.

- **Données numériques issues de tables ou d'un énoncé :** Si des données ne sont pas assorties d'une incertitude, alors on considère que le dernier chiffre significatif n'est pas certain. Ceci permet d'obtenir l'incertitude élargie.

Exemple : On lit dans une table $R = 8.314\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, on dira alors que R est compris entre 8.313 et 8.316 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (à 95%).

Remarque : On rencontre parfois, sur Wikipedia notamment, la notation avec parenthèses, par exemple : $G = 6.674\,08(31) \times 10^{-11}\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$. Ceci signifie que l'incertitude type est donnée par $G = (6.674\,08 \pm 0.000\,31) \times 10^{-11}\text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

- **Incertitude liée à l'appréciation de l'expérimentateur :** Le phénomène à mesurer n'est parfois pas précisément observable, et il faut alors estimer soi-même l'incertitude.

Exemples :

- En électronique, pour un circuit RLC on veut obtenir la valeur de la résistance R qui fait passer du régime transitoire apériodique au régime pseudo-périodique : le moment exact où l'on passe de l'un à l'autre est difficile à estimer. On peut par exemple dire que l'on est certain qu'il n'y a pas d'oscillation pour $R = 2.0\text{ k}\Omega$, et certain qu'il y en a une pour $R = 1.6\text{ k}\Omega$. On écrira alors que $R = (1.8 \pm 0.2)\text{ k}\Omega$.
- En optique, on cherche la position de l'écran où l'image apparaît nette. Ceci est réalisé visuellement pour une certaine plage de positions de l'écran. C'est souvent cette plage qui domine l'incertitude.
- En électronique, on veut repérer la fréquence de résonance d'un circuit RLC. Le lieu exact de la résonance est parfois difficile à estimer. C'est alors à vous de dire dans quelle plage de fréquences elle se situe, et c'est ceci qui dominera l'incertitude.
- Etc...

↪₄ **Exemple :** Nous reprenons votre mesure de la température de l'eau du robinet. On considère cette fois-ci une unique mesure, la votre. Estimez alors l'incertitude (de type B) associée à votre mesure.

↪₅ **Exemple :** Mesurer la longueur et la largeur de cette feuille de papier, en donnant les incertitudes associées.

III Écrire correctement le résultat final

On suit des règles conventionnelles pour noter une incertitude :

Règles

- 1 – On note d'abord la valeur de x avec beaucoup de chiffres significatifs, car c'est cette valeur non arrondie qu'il faudra réutiliser pour faire des calculs qui font intervenir x .
- 2 – On note l'incertitude Δx avec un seul chiffre significatif. On arrondit au supérieur.
(Il est inutile d'être plus précis car Δx est une *estimation* de l'erreur, elle-même entachée d'incertitude.)
- 3 – On écrit x avec autant de chiffres après la virgule que Δx . (Et on écrit x et Δx avec la même puissance de 10.)

↪₆ **Exemple :** Reprendre vos résultats de la page précédente (température de l'eau, dimensions de la feuille) pour les écrire correctement.

Autres exemples :

$c = 123.456 \pm 2.2$ m/s : incertitude arrondie à ± 3 , on écrit $c = 123 \pm 3$ m/s.

$c = 123.456 \pm 0.26$ m/s : incertitude arrondie à ± 0.3 , on écrit $c = 123.5 \pm 0.3$ m/s.

$c = 123.456 \pm 13$ m/s : incertitude arrondie à $\pm 2 \times 10^1$, on écrit $c = (12 \pm 2) \times 10^1$ m/s.

$c = 123.456 \pm 213$ m/s : incertitude arrondie à $\pm 3 \times 10^2$, on écrit $c = (1 \pm 3) \times 10^2$ m/s.

IV Répercussion des incertitudes dans un calcul

Reprenons la mesure des dimensions de la feuille. On souhaite maintenant obtenir l'aire $S = l \times L$ de la feuille.

Le calcul est simple : $S = L \times l = \dots$

Mais quelle est l'incertitude sur cette aire S ?

Il existe pour cela des formules, qui ne sont pas à connaître et qui vous seront données :

Formule pour la propagation des incertitudes

Cas particuliers souvent utiles :

- ▶ Dans le cas où $y = \lambda x$ avec λ un réel, alors

$$\Delta y = |\lambda| \Delta x. \quad (4)$$

- ▶ Dans le cas où $y = x_1 + x_2$, ou bien $y = x_1 - x_2$, avec la même incertitude sur x_1 et sur x_2 que l'on notera Δx , alors :

$$\Delta y = \sqrt{2} \Delta x. \quad (5)$$

- ▶ Dans le cas où $y = x_1 \times x_2 \times x_3 \times \dots$ ou bien $y = \frac{x_1}{x_2 x_3 \dots}$ ou tout autre combinaison de multiplications et divisions, alors

$$\frac{\Delta y}{y} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_3}{x_3}\right)^2 + \dots} \quad (6)$$

D'autres cas particuliers, moins souvent utiles :

- ▶ Dans le cas où $y = ax_1 + bx_2$ ou bien $y = ax_1 - bx_2$, alors

$$\Delta y = \sqrt{(a\Delta x_1)^2 + (b\Delta x_2)^2}. \quad (7)$$

- ▶ Dans le cas où $y = \lambda x^\alpha$ avec λ, α réels, alors

$$\Delta y = |\lambda| |\alpha x^{\alpha-1}| \Delta x. \quad (8)$$

- ▶ Dans le cas où $y = x_1^\alpha \times x_2^\beta$, alors

$$\frac{\Delta y}{y} = \sqrt{\left(\alpha \frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\beta \frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2}. \quad (9)$$

- ▶ Cas général d'une grandeur y qui dépend d'autres grandeurs x_1, \dots, x_n :

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 \Delta x_i^2}. \quad (10)$$

Si les Δx_i sont des incertitudes types, alors Δy également. Si les Δx_i sont des incertitudes élargies, alors Δy également.

↪₇ **Exemple :**

Calculer l'incertitude sur la surface S .

Puis faire de même pour le périmètre P de la feuille.

Autre exemple (à étudier à la maison) :

On souhaite mesurer la vitesse du son dans l'air, en mesurant le temps t mis par un "clap" sonore pour parcourir une certaine distance d .

Suite aux mesures, on obtient $d = 10.0 \pm 0.2$ m, et $t = 0.0290 \pm 0.0005$ s.

On sait que la vitesse vaut alors $c = \frac{d}{t} = 344.83$ m/s. Quelle est l'incertitude sur cette vitesse ?

D'après les formules, on a $\Delta c = c \times \sqrt{\left(\frac{0.2}{10.0}\right)^2 + \left(\frac{0.0005}{0.0290}\right)^2} = 9$ m/s.


On écrit donc $c = (344 \pm 9)$ m/s.

V Comparaison entre valeur expérimentale et valeur théorique


À la fin d'un protocole de mesure, il arrive souvent que l'on veuille comparer la valeur mesurée expérimentalement (notons la x_{exp}) et la valeur prédite par la théorie et le modèle utilisé (notons la $x_{\text{théo}}$).

Seule la prise en compte des incertitudes permet de faire ceci.

Prenons un exemple : la mesure de la vitesse du son c dans l'air.

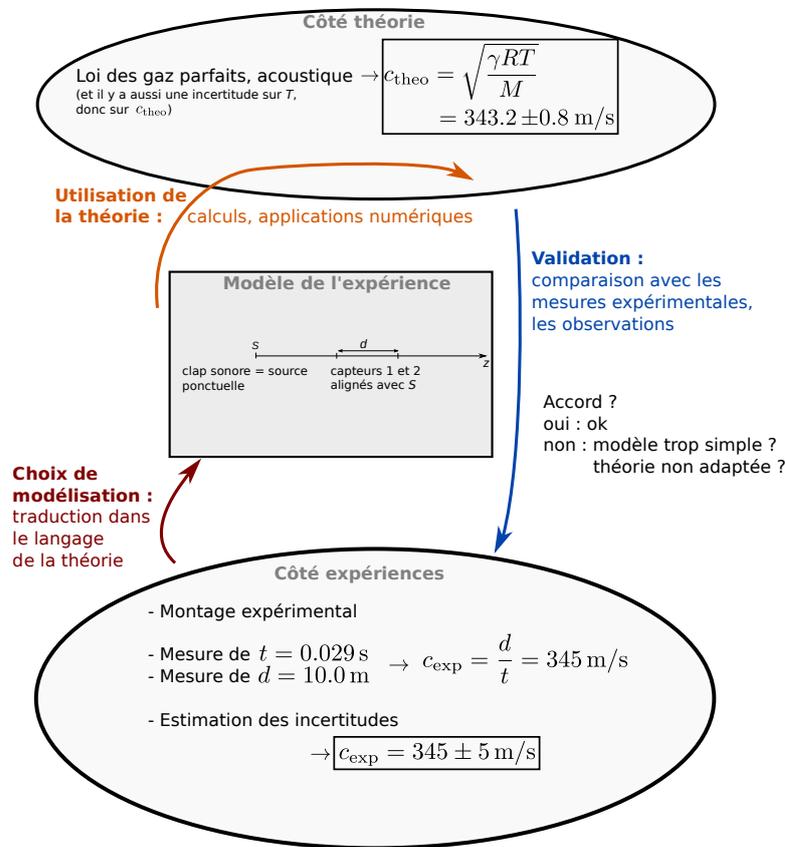

⇒ La gamme de valeurs possibles pour c_{exp} recoupe la gamme de valeurs possibles pour $c_{\text{théo}}$. Conclusion : expérience et théorie sont compatibles. L'expérience confirme la théorie et le modèle utilisés.

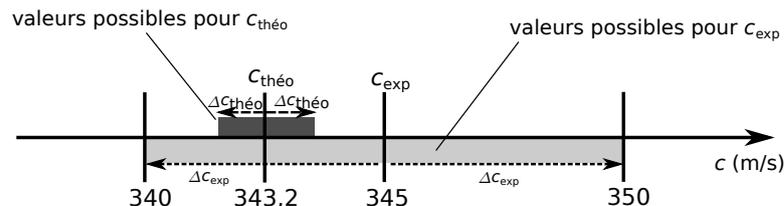

Pour résumer

De manière générale, on a un ensemble de valeurs $x_{\text{exp}} \pm \Delta x_{\text{exp}}$ pour la valeur expérimentale, et $x_{\text{théo}} \pm \Delta x_{\text{théo}}$ pour la valeur théorique.

- ▶ Si ces deux intervalles ont une intersection commune, alors expérience et théorie sont compatibles. L'expérience confirme la théorie et le modèle utilisés.
- ▶ Si ces deux intervalles n'ont aucune valeur commune, alors l'expérience ne permet pas de confirmer la théorie. Plusieurs possibilités :
 - **Un problème venant de l'expérimentateur** : on a mal manipulé et commis une erreur de protocole, ou fait une erreur de calcul quelque part.
 - **Un problème matériel** : le matériel est défectueux, les composants ou solutions utilisées n'ont pas les valeurs indiquées...
 - **Un problème dans l'estimation des incertitudes** : on les a sous-estimées.
 - **Un problème au niveau de la théorie ou du modèle utilisé** : Si toutes les causes précédentes sont écartées, alors c'est que l'expérience invalide le modèle utilisé.
Par exemple certaines hypothèses du modèle sont exagérées.

Dans un compte rendu, on évitera les affirmations trop vagues qui accusent uniquement le matériel. On pourra dire par exemple "Les valeurs expérimentales et théoriques ne sont pas en accord, il y a peut-être un problème matériel, une erreur de ma part, ou un modèle utilisé trop simple".

↪ Exemple :

On souhaite mesurer la masse volumique de l'eau, et comparer notre mesure à la valeur tabulée ($\rho_{\text{tab}} = 998,19 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ à 20°C par exemple).

1 - Côté expérience :

Vous disposez d'eau du robinet, d'un bécher, d'une éprouvette graduée, d'une balance, d'un thermomètre.

Réaliser la mesure de la masse volumique de l'eau. Attention, on s'entraînera à bien rédiger :

- a - Décrire le protocole que vous suivez.
 - b - Donner le résultat de la mesure pour m et pour V . Donner ensuite les incertitudes sur m et sur V en expliquant d'où elles viennent. Conclure avec une écriture du type $m = .. \pm ..$ et $V = .. \pm ...$
 - c - En déduire la valeur de ρ , puis l'incertitude associée (détailler le calcul). Conclure avec une écriture du type $\rho_{\text{exp}} = .. \pm ..$ (on note exp car il s'agit de la valeur expérimentale de ρ).
- 2 - Côté "théorie" : Il n'y a pas de valeur théorique de ρ , mais une valeur tabulée, c'est-à-dire que l'on trouve dans les ouvrages de référence et qui provient d'expériences très précises. Cette valeur dépend de la température :

T ($^\circ\text{C}$)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
ρ (kg/m^3)	999,33	999,03	998,68	998,29	997,86	997,38	996,86	996,31	995,71

On notera cette valeur tabulée ρ_{tab} . Que vaut-elle dans notre cas ?

- 3 - Votre mesure expérimentale est-elle en accord avec la valeur tabulée ? Expliquez pourquoi.